

SEBAK spol. s r. o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
+420 545 222 278



Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	ŠD1	Číslo prohlídky	59
ŠB9 ŠD1	Spodní Šachta	ŠB9	Datum prohlídky	17.9.2019
	Směr prohlídky	proti směru toku		

Videopásky	7/1	Místo	Osoblaha
Videos.-začáte		Doména	Stoka F
Videos.-konec		Ulice	Celní
Důvod insp.	Zajištění důkazů	Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	Kotrnek
Č. kanálu		Přítomen	
Rok výroby		Poloha	Obecní silnice
Tvar profilu	Kruhový profil	Kanalizění	Smíšená kanalizace
Výška	300 mm	systém	
Šířka (DN)	300 mm	Materiál	Beton
Délka trubky		Vnitřní ochrana	
Délka úseku	9,90 m	Poznámka	
Délka prohlídky	9,91 m	Kategorie	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
		0,00	HA		Začátek úseku; ŠB9
		3,70	SZ		Mezišachta; Dešťová vpuť ŠB9a
165		4,70	HP-L		Pos: 7- 9; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 5%
166		5,70	HP-U		Pos: 4- 8; Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 20%
167		9,90	WA		Jako záznam, Číslo fotografie: 167; V šachtě ŠD1 přítok od ČOV3
		9,91	EH		Konec úseku; ŠD1



Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	ŠD1	Číslo prohlídky	59
ŠB9 ŠD1	Spodní Šachta	ŠB9	Datum prohlídky	17.9.2019
	Směr prohlídky	proti směru toku		

Videopáska	7/1	Č. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Osoblaha
Výška	300 mm	Ulice	Celní
Šířka (DN)	300 mm	Operátor	Kotrnc
Délka trubky		Kanal. systém	Smíšená kanalizace
Délka úseku	9,90 m	Materiál	Beton
Délka prohlídky	9,91 m	Vnitřní ochrana	

Měřítko 1/ 85 Zobrazení ve směru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál.	Stav	Popis
		ŠB9		
		0.00	HA	Začátek úseku; ŠB9
		3.70	SZ	Mezišachta; Dešťová vpuť ŠB9a
165		4.70	HP-L	Pos: 7 - 9; Překážky odtoku , Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 5%
166		5.70	HP-U	Pos: 4 - 8; Překážky odtoku , Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 20%
		9.90	WA	Jako záznam , Číslo fotografie: 167; V šachtě ŠD1 přítok od ČOV3
167		9.91	EH	Konec úseku; ŠD1

SEBAK spol. s r. o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
+420 545 222 278



Obrazová zpráva úseku

Úsek
SB9 ŠD1

Horní Šachta
Spodní Šachta
Kanal. syst.

ŠD1
SB9
Smíšená kanalizace

Číslo prohlídky 59
Datum 17.9.2019

Směr prohlídky proti směru toku



Foto 165 Videopáska: 7/1

Stav HP-L 4,70 m 7 - 9 Uhr

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Vlevo, Redukce průřezu = 5%



Foto 166 Videopáska: 7/1

Stav HP-U 5,70 m 4 - 8 Uhr

Překážky odtoku, Vrůst kořenů, Dno, Redukce průřezu = 20%

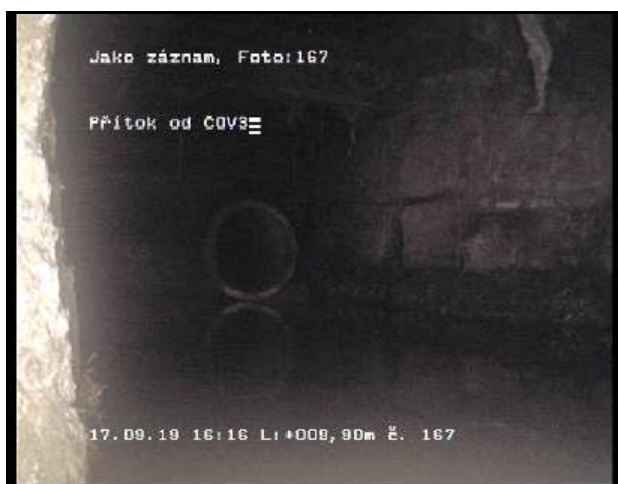


Foto 167 Videopáska: 7/1

Stav WA 9,90 m

Jako záznam, Číslo fotografie: 167; V šachtě ŠD1 přítok od ČOV3

SEBAK spol. s r. o.
Kudrnova 27
620 00 Brno
+420 545 222 278



Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	ŠB9	Číslo prohlídky	60
ŠB9 ŠD2	Spodní Šachta	ŠD2	Datum prohlídky	17.9.2019
	Směr prohlídky	ve směru toku		

Videopásky	7/2	Místo	Osoblaha
Videos.-začáte		Doména	Stoka F
Videos.-konec		Ulice	Celní
Důvod insp.	Zajištění důkazů	Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	Kotrnek
Č. kanálu		Přítomen	
Rok výroby		Poloha	Obecní silnice
Tvar profilu	Kruhový profil	Kanalizění	Smíšená kanalizace
Výška	400 mm	systém	
Šířka (DN)	400 mm	Materiál	Beton
Délka trubky		Vnitřní ochrana	
Délka úseku	8,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky	8,00 m	Kategorie	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
		0,00	HA		Začátek úseku; ŠB9
		8,00	EH		Konec úseku; ŠD2(Skrytá)



Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	ŠB9	Číslo prohlídky	60
ŠB9 ŠD2	Spodní Šachta	ŠD2	Datum prohlídky	17.9.2019
	Směr prohlídky	ve směru toku		

Videopáska	7/2	Č. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Osoblaha
Výška	400 mm	Ulice	Celní
Šířka (DN)	400 mm	Operátor	Kotrnc
Délka trubky		Kanal. systém	Smíšená kanalizace
Délka úseku	8,00 m	Materiál	Beton
Délka prohlídky	8,00 m	Vnitřní ochrana	

Měřítko 1/ 65 Zobrazení ve směru inspekce Strana grafiky 1

